



- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

## Przenoszenie modeli 3D z biura do Systemów Sterowania Maszyn Trimble

**3D GEOSYSTEMY MICHAŁ JAŚKIEWICZ**  
ul. Makowa 20  
83-031 Różyny

tel. kom. +48 721 609 109  
e-mail: [biuro@3dgeosystemy.pl](mailto:biuro@3dgeosystemy.pl)  
[www.3dgeosystemy.pl](http://www.3dgeosystemy.pl)

**NIP:** 579-183-72-79  
**REGON:** 221530920

## W biurze.


W biurze. Pobrany zip z projektem rozpakowujemy i kopiujemy ten folder na USB do katalogu **MACHINE CONTROL DATA\ALL**.

Opcjonalnie, jeśli mamy USB z konkretnej maszyny (przygotowany dla niej) to projekty kopiujemy do podkatalogu: **MACHINE CONTROL DATA\Folder numerem tej maszyny**.

Katalog ALL przewidziany jest dla wszystkich maszyn, w których użyjemy tego nośnika USB.

Niezbędne dla systemu 3D są 2 pliki **.SVD** (z modelem 3D) oraz **.SVL** (z podkładem graficznym). Reszta plików jest zbędna, ale nie przeszkadza. Zazwyczaj pochodzi ona z importu z zewnętrznych źródeł dając ostateczny wynik w plikach SVD/SVL. Można je usunąć, aby niepotrzebnie nie była synchronizowana z komputerem maszyny.

Jeśli maszyna ma działać na systemie GNSS (GPS), to wówczas potrzebny jest układ odniesienia (lokalizacja/kalibracja) w postaci pliku **.CFG** (w starszych wersjach systemu; sprzed wersji 12.50) lub pliku **.CAL** w nowszych (od wersji 12.50). Najlepiej mieć oba formaty cal + cfg o takiej samej nazwie, a system automatycznie użyje odpowiedniego.

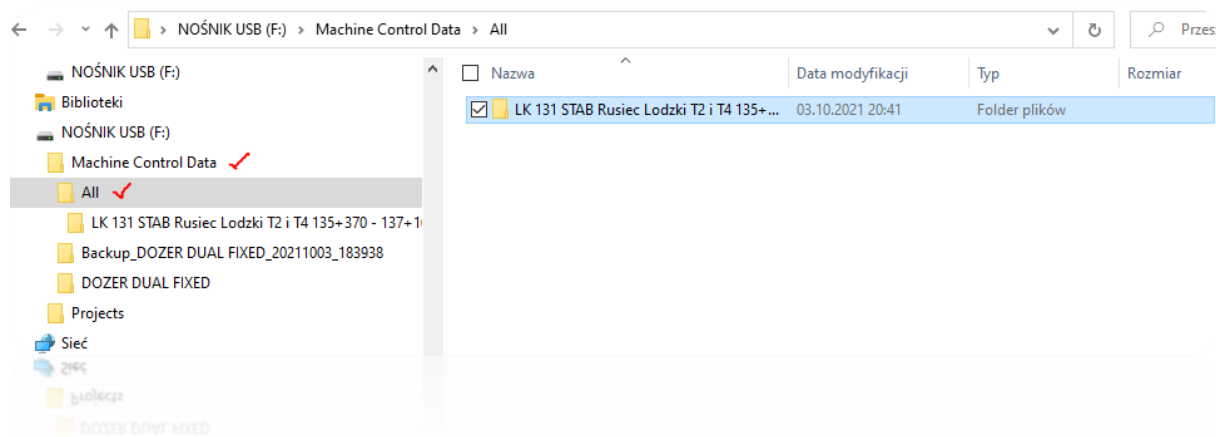

Po włożeniu nośnika USB otworzy się okno transferu, gdzie klikamy Dodaj z USB. Projekty z katalogu ALL automatycznie zostaną pobrane do komputera maszyny.

